

# Interne Service Information

**Nummer:** O/04/03; O\_tv043d

**Chassis:** 22.1

**Mögliche Beanstandung:**

Brummen im Lautsprecher.

**Ursache:**

Störungen durch ungünstige Masseführungen.


**Abhilfe:**

Den Brumm durch Ausrichtung der grünen Masseleitung von der Bildrohrplatte zur Bildröhre minimieren und Masseleitung bei minimalem Brumm fixieren. Die günstigste Leitungsverlegung ist bei den verschiedenen Gerätetypen unterschiedlich. Nachfolgende Fotos zeigen typenspezifische Lösungsmöglichkeiten.


**Werkstatt:**

Nur bei Reklamation durchführen.


**Lagerhaltung:**

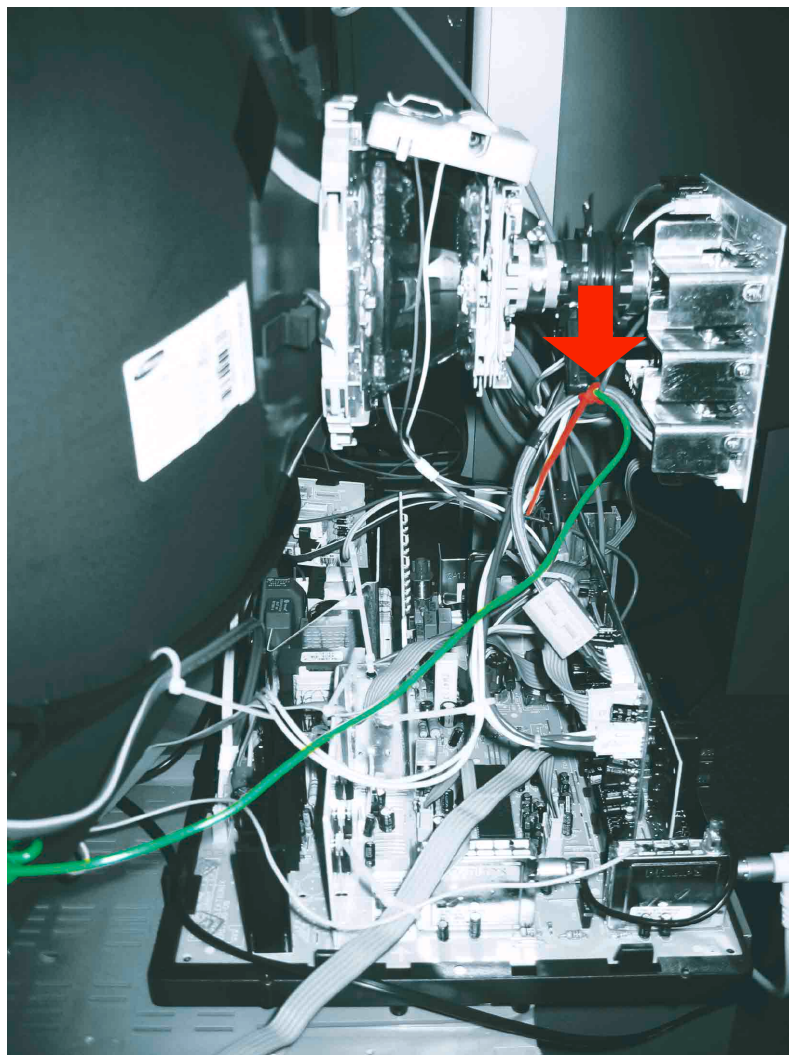

Sydney...

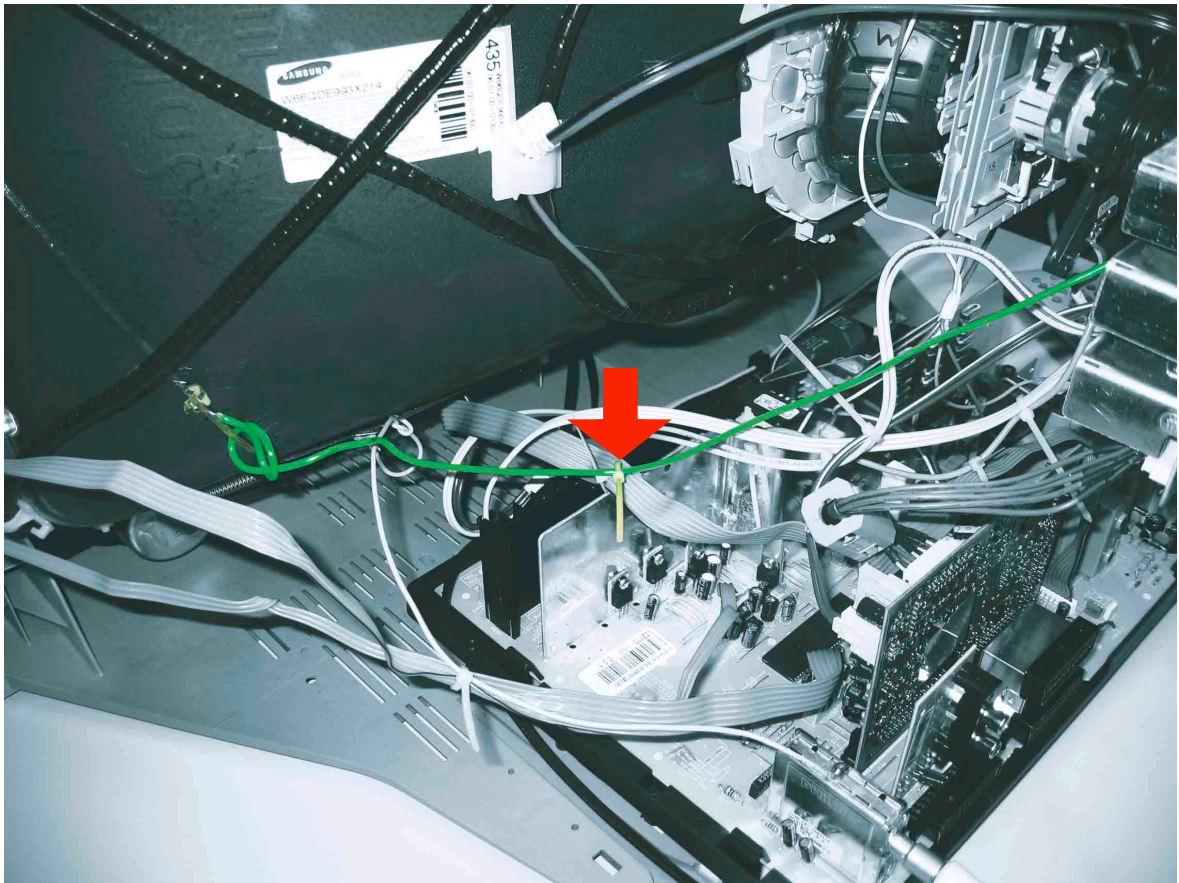

Cinara...

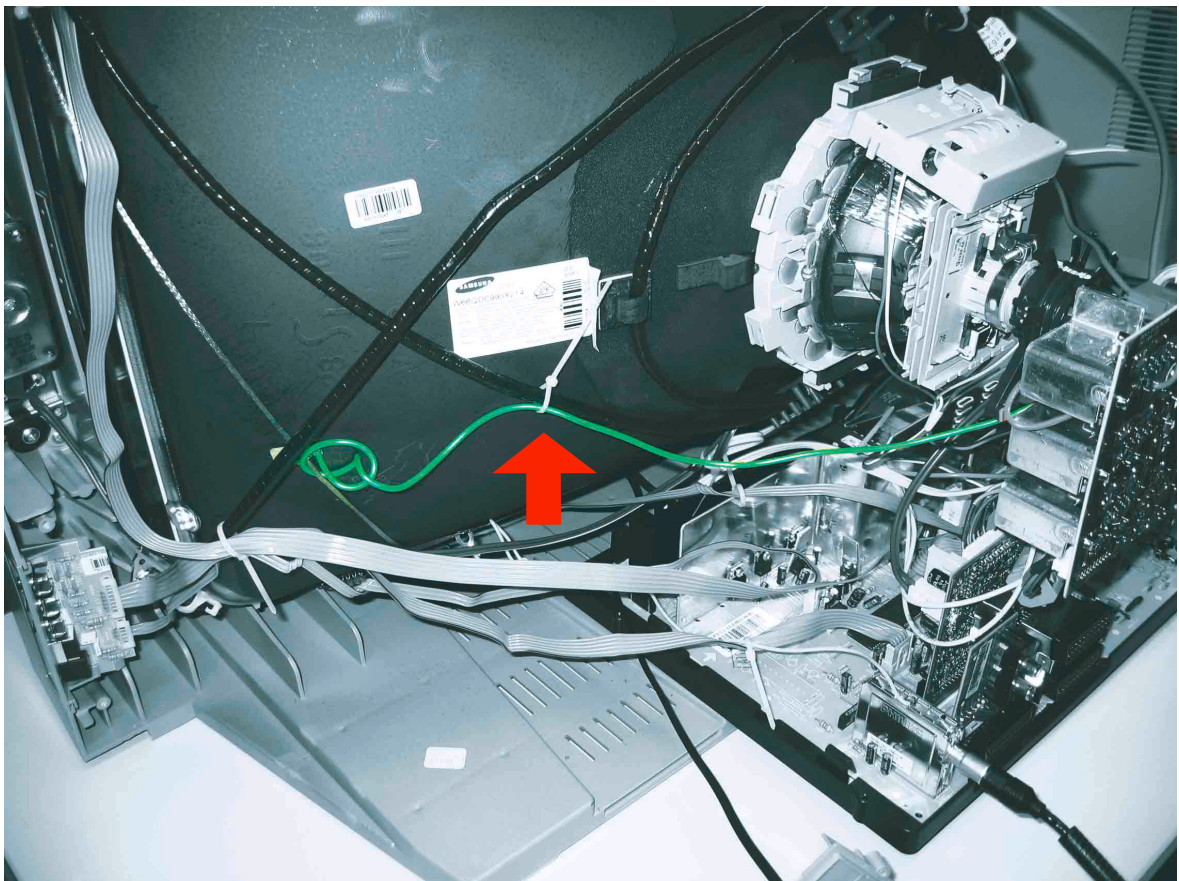

Arcance...